

Пайдалану бойынша нұсқаулық

FinePower MWM 160
дәнекерлеу машинасы

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Электр қауіпсіздігі	4
Жеке қауіпсіздік	5
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	6
Өнімнің қызмет ету мерзімі	7
Маңызды сәтсіздіктер тізімі	7
Персоналдың мүмкін қате әрекеттері	7
Құрылғы схемасы	8
Пайдалану	9
Жұмыстың жалпы ережелері	9
Жұмыстың басталуы	9
Дәнекерлеу тогын орнату	10
Қысқа тұйықталу тогы	10
Газ ағынын таңдау	10
ММА дәнекерлеу	11
Жұмысқа дайындық	11
Дәнекерлеу сымын жүктеу	12
Анықтамалық ақпарат. Дәнекерлеу параметрлерінің кестелері	13
Саңылаулы дәнекерлеу параметрлері (I тип)	13
Қалыпты бұрыштық тігістің параметрлері	13
Тік күйдегі бұрыштық тігістің параметрлері	14
Тізбекті дәнекерлеу параметрлері	14
MAG параметрлері	15
Талдау және ақаулықтарды жою	15
Техникалық сипаттамалары	17
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	18
Қосымша ақпарат	19

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Дәнекерлеу машинасы металл бұйымдарын қосуға және балқыту арқылы металл конструкцияларын жасауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеңіз.
- Өнімнің жеке құрамдас бөліктері жұмыс кезінде қызады және оларға қол тигізу күйік тудыруы мүмкін.
- Дәнекерлеу процесінде пайда болатын дәнекерлеу түтіндері денсаулыққа зиянды. Дәнекерлеу жұмыстары кезінде ауаның жеткілікті алмасуын қамтамасыз ету немесе бөлмені тұрақты желдету үшін сорғышты орнату қажет.
- Өртті болдырмау үшін дәнекерлеу аймағынан барлық жанғыш материалдарды алып тастаңыз, өйткені ұшқындар мен ыстық металл 10 м-ге дейін ұшады.
- Киімге және денеге шашыратпаңыз. Дәнекерлеу кезінде қорғаныс үшін арнайы киім мен қолғапты пайдалануды ұмытпаңыз.
- Дәнекерлеу доғасының сәулеленуі көзді зақымдауы мүмкін. Сәйкес көлеңкеленген сүзгісі бар дәнекерлеу шлемін/қалқасын пайдалану арқылы көзіңізді қорғаңыз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертпеңіз. Қорғаныш жерге тұйықталған электр құралы адаптерінің ашаларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

- Денені жерге тұйықталған беттерге (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) тигізбеңіз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сияқты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралдарының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегенде, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын дұрыс пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралын байқаусызда қосуға жол бермеңіз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Коммутатор арқылы қосылатын құралды ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану кезінде табиғи емес позаны ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Электр қуаты өшіп қалса немесе электр құралы басқа байқаусызда сөніп қалса, құрылғыны дереу өшіріңіз. Электр қуаты өшіп қалған кезде құрылғы қосулы қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен іске қосылады, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тиісті пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері құралды осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамаған жағдайда пайдалану нәтижесінде келтірілген зақымға жауапты емес.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Электр құралын орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын және жұмысты тоқтатпас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз.
- Онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған кез келген адамға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдары тәжірибесіз адамдардың қолында қауіпті.
- Электр құралдарын, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. осы нұсқауларға сәйкес. Жұмыс жағдайын және атқарылатын жұмыстарды қарастырыңыз. Электр құралдарын мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.
- Жұмысты бастамас бұрын өнімді, кәбілдерді және қосылымдарды көрінетін механикалық зақымдануға тексеріп, көзбен тексеріңіз.
- Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін өнімді желіге қосар алдында әр жолы электрод ұстағышының дәнекерлеу процесінің электр тізбегіне қатысатын металл бөлшектерден, беттерден және сымдардан, сондай-ақ жерге тұйықталған заттардан оқшауланғанын тексеріңіз.
- Бұйыммен жұмыс істегенде әрқашан арнайы киімді (қолғаптар, оқшаулағыш табаны бар етік, отқа төзімді алжапқыш) және электр доғасынан тиісті қорғаныс дәрежесі бар қорғаныс маскасын пайдаланыңыз.
- Дәнекерлеу (немесе кесу) процесінде кейбір материалдар ауруды, ыңғайсыздықты және тіпті улануды тудыратын улы заттардың жоғары концентрациясын шығаруы мүмкін.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық ұшқындар сөнгеніне, тұтанған немесе тұтанатын заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстары кәбілді электр желісінен ажыратқан кезде орындалуы керек.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі — 4 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі, егер пайдаланушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаса жарамды болады.


Маңызды сәтсіздіктер тізімі

- Сынған немесе ашық электр кәбілімен пайдаланбаңыз.
- Түтін өнімнің денесінен тікелей пайда болса, қолданбаңыз.

Персоналдың мүмкін қате әрекеттері

- Тұтқасы зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдалану.
- Құралды ашық ауада жаңбырда пайдалану.
- Корпусқа су кірген кезде қосу.

Құрылғы схемасы

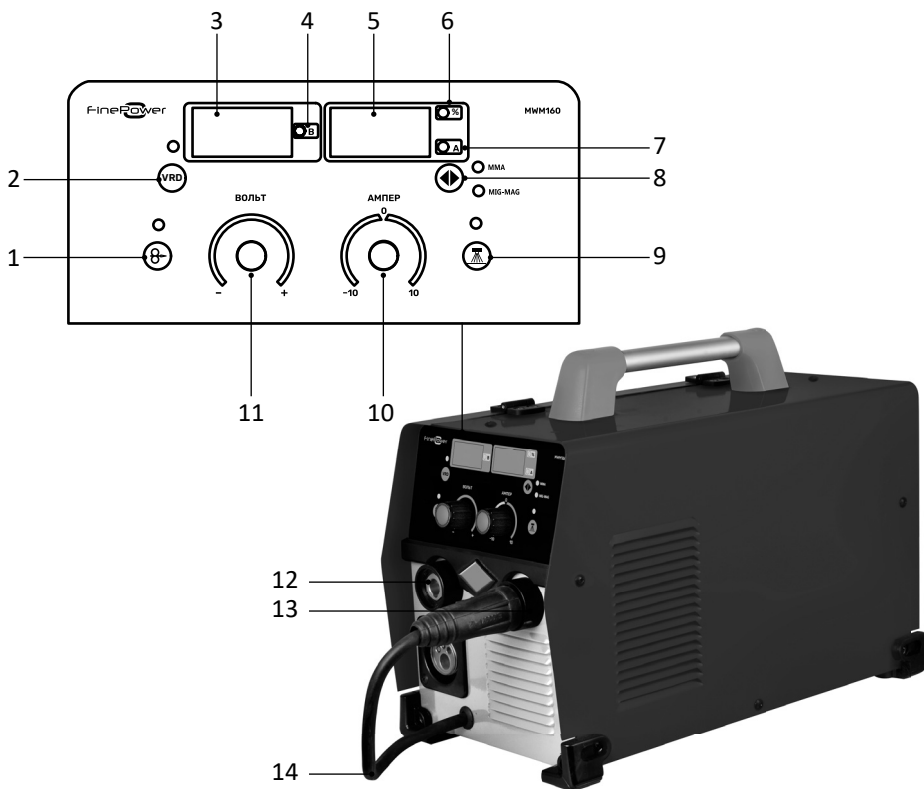

1. Сымның бос тұру батырмасы.
2. VRD режимін қосу батырмасы.
3. Дисплей (кернеу мәнін көрсетеді).
4. Кернеу көрсеткіші.
5. Дисплей (ағымдағы мәнді көрсетеді).
6. Ағымдағы дәл реттеу көрсеткіші.
7. Дәнекерлеу тогы индикаторы.
8. MMA және MIG-MAG режимдері арасында ауысуға арналған батырма.
9. Ток күшін дәл реттеуге арналған батырма.
10. Ағымдағы реттегіш.
11. Кернеу реттегіші.
12. Оң терминал.
13. Терминал теріс.
14. Полярлық қосқыш кәбіл.

Ескертпе: суреттер тек анықтама үшін берілген және нақтыдан өзгеше болуы мүмкін.

Пайдалану

Жұмыстың жалпы ережелері

- Оңтайлы ауа ағынын және өнімді салқындатуды қамтамасыз ету үшін дәнекерлеу машинасын бөлме қабырғалары мен жылытқыштардан кемінде 60 см қашықтықта тегіс жерге орнатыңыз. Дәнекерлеу процесінде дәнекерлеу сымының таяқшасын және дәнекерлеу жылдамдығын тұрақты ұстаңыз.
- Дәнекерленетін өнімде кір мен тот болмауы керек.
- Жердегі қысқышты дәнекерлеу нүктесіне мүмкіндігінше жақын орнатыңыз.

Жұмыстың басталуы

1. Қуат кәбілін номиналды кіріс қуат көзіне қосыңыз. Қауіпсіздік мақсатында жерге қосу қажет. Кәбіл розеткаға мықтап енгізілуі керек.
2. Газ түтігін машинаның артқы панеліндегі газ қосқышына және цилиндрге бекітілген газ реттегішіне қосыңыз. Қосылған кезде цилиндр мен редуктор жабық болуы керек. Газ баллонынан, редуктордан және газ шлангінен тұратын газбен жабдықтау жүйесі сенімді газбен қамтамасыз ету және дәнекерлеуді қорғау үшін тығыз қосылыстарға ие болуы керек (бұрандалы қысқыштарды қолданыңыз).
3. MMA/MIG/MAG дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу шамын дәнекерлеу машинасының алдыңғы панеліндегі розеткаға қосыңыз.
4. Жерге қосылатын терминал кабелінің қуат түтігін құрылғының алдыңғы панеліндегі оң немесе теріс терминалға (қажетті технологиялық тапсырмаларға байланысты) салыңыз, оны сағат тілімен мүмкіндігінше бұраңыз, қосылымның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Дайындамаға жерге тұйықтағышты бекітіңіз.
5. Дәнекерлеу машинасының есігін ашыңыз. Сым катушкасын катушкаға салыңыз. Орамды қисайтпаңыз. Дәнекерлеу сымын салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: жетекші роликте екі ойық бар: 0,8 мм және 1,0 мм. Ойық өлшемі пайдаланылатын сымның диаметріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

6. Сымды беру механизмін жабыңыз.
7. Факелдегі дәнекерлеу ұшын бұрап алыңыз. Сымның құрғақ ағыны батырмасын сым алаудан шыққанша басып тұрыңыз. Дәнекерлеу ұшын бұраңыз. Сым жүктелді, оттық жұмысқа дайын.
8. Дәнекерлеу машинасының алдыңғы панелінде MMA/MIG/MAG дәнекерлеу әдісін таңдап, дәнекерлеу тогын дайындаманың қалыңдығына сәйкес басқару тетігімен реттеңіз.:
 - 2,5 мм: 55–80 А;
 - 3,2 мм: 70–120 А;
 - 4,0 мм: 130–160 А;
 - 5,0 мм: 180–210 А.

Дәнекерлеу тогын орнату

Қысқа тұйықталу негізінен сым диаметрі 1–1,6 мм болғанда, төмен кернеу мен ток кезінде қолданылады. Осылайша тұрақты дәнекерлеуге шашыратпай және біркелкі тігіспен қол жеткізуге болады (дәнекерлеу тогының мәнін таңдау үшін төмендегі кестені қараңыз).

Қысқа тұйықталу тогы

Сымның диаметрі (мм)	Қолданылған ток (А)	Оңтайлы ток (А)
0,8	50–120	70–100
1,0	70–180	80–120
1,2	80–350	100–200
1,6	140–500	140–350

Дәнекерлеу параметрлері (анықтамалық ақпарат)

Сымды беру жылдамдығы

Ол дәнекерленген металдың қалыңдығына және сымның диаметріне байланысты таңдалады. Сымның берілу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, дәнекерлеу тогы соғұрлым жоғары болады.

Доғалық кернеу

Ол пісіретін металдың қалыңдығына және дәнекерлеу сымның диаметріне байланысты таңдалады. Доғаның кернеуі неғұрлым жоғары болса, дәнекерлеу соғұрлым кеңірек болады.

Индуктивтілік

Дәнекерлеу жігінің ені мен биіктігінің, ену тереңдігі мен шашыраңқы мөлшерінің арасындағы байланыс.

Газ ағынын таңдау

Дәнекерлеу режимі	Газ шығыны (л/мин.)
Жіңішке сымды дәнекерлеу	5–15
Қалың сымды дәнекерлеу	15–20
Жоғары токта қалың сыммен дәнекерлеу	20–25

ММА дәнекерлеу

1. Дәнекерлеу машинасын қосыңыз. Металл дайындамаларының сипаттамаларына (болат түрі, қалыңдығы) сәйкес қажетті дәнекерлеу тогын орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: қысқа тұйықталуды және электр тогының соғуын болдырмау үшін машина қосулы кезде электрод ұстағышын жерде немесе дәнекерленетін бөлшектерде қалдырмаңыз.

2. Электродты дәнекерлеу нүктесінен шамамен 1 см қашықтықта вертикальға қатысты 20–30° бұрышпен орнатыңыз. Ұшқын пайда болмас үшін жұмыс бетіне қол тигізбеңіз.
3. Доғаны тұтандыру және дәнекерлеуді бастау үшін дәнекерленген беттің аумағына электродты (өте өткір емес) «соғу» керек. Егер доға жанбаса, әрекетті қайталаңыз. Доға жанған кезде дәнекерлеуді бастауға болады. Дәнекерлеу орнына дейінгі қашықтықты электродтың диаметріне тең ұстауға тырысыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: доға жасауға әрекеттенген кезде электродты түртпеңіз, себебі бұл электродты зақымдауы және доға жасауды қиындатуы мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ: металл дайындамаға электродты дәнекерлеу машинаның тоқтап қалуына әкелуі мүмкін (қызып кету және термиялық қорғаныстың істен шығуына байланысты).

4. Дәнекерлеуді аяқтаған кезде, дәнекерлеуді толтыру үшін электродты сәл артқа тартыңыз, содан кейін доға жоғалғанша оны күрт көтеріңіз.

Практикалық дағдыларыңызды жақсарту үшін сынақ дәнекерлеуін орындауды ұсынамыз.

ЕСКЕРТПЕ: сіздің дәнекерлеу машинаңыз құрылғының электрондық бөліктерінің қызып кетуіне жол бермеу үшін термиялық қорғаныспен жабдықталған. Температура асып кетсе, термиялық қосқыш құрылғыны өшіреді. Термиялық қорғаныстың жұмысы индикатордың жарқылымен көрсетіледі («Құрылғы диаграммасы» бөлімін қараңыз).

Жұмысқа дайындық

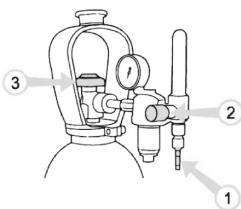


Газ түтігін әдеттегі газ бөтелкесі редукторына қосу:

1. Шлангты газ баллонының ағынын реттегішіне қосыңыз. Байланыстың қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ағын жылдамдығын газ ағынының реттегішімен реттеңіз. Қолайлы қорғайтын газ шығыны 8–15 л/мин.
3. Құрылғыны пайдаланғаннан кейін цилиндр клапанын жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: дәнекерлеу материалына сәйкес келетін қорғаныс газын ғана пайдаланыңыз. Ағын реттегішті орнатпас бұрын газ баллонын тік күйде орнатыңыз және бекітіңіз.

Дәнекерлеу сымын жүктеу

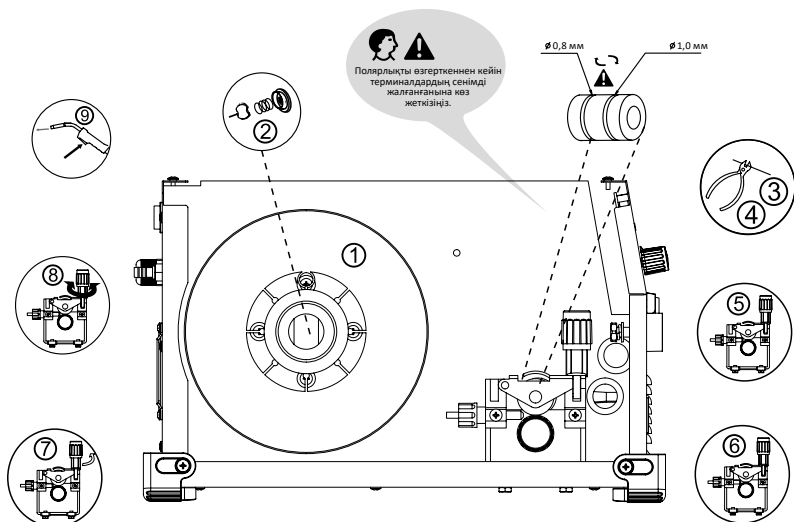


1. Бекіту батырмасын басу арқылы бүйірлік панельді ашыңыз. Сым катушкасын сағат тіліне қарсы айналатындай етіп орнатыңыз. Салмағы 5 кг (200 мм) және 1 кг (100 мм) катушкаларды қолдануға рұқсат етіледі.
2. Орамды бекіткішпен бекітіңіз.
3. Сымның ұшын шиыршықтан босатыңыз, оның бұралуын болдырмаңыз. Сымның біркелкі емес жиегін сым кескіштермен алып тастап, сымның ұшын 10–20 см ұзындыққа дейін түзетіңіз.
4. Сым беру механизмінің құлпын ашу үшін қысым тұтқасын пайдаланыңыз.
5. Сымды артқы лайнер арқылы алау лайнеріне өткізіңіз.
6. Сымды беру механизмін жауып, оны қысым тұтқасымен бекітіңіз. Сымның беру роликiнiң ойығынан өтетiнiне көз жеткізіңіз.
7. Қысым тұтқасын пайдаланып, сым қысымының дәрежесін реттеңіз - ол шкаланың ортасынан жоғары болмауы керек. Егер сымды қатты бассаңыз, беру шығыршығы сымның бетінен металл бөліктерін алуы мүмкін. Екінші жағынан, қысым тым төмен болса, беру шығыршығы сырғып, сымды біркелкі беруді қиындатады.
8. Бүйірлік панельді жабыңыз.
9. Факел пернесін басып, сым саптамадан шыққанша күтіңіз.

Анықтамалық ақпарат. Дәнекерлеу параметрлерінің кестелері


Дәнекерлеу тогы мен кернеуі дәнекерлеудің тұрақтылығына, оның сапасы мен өнімділігіне тікелей әсер етеді. Жақсы дәнекерлеу өнімділігін алу үшін дәнекерлеу тогы мен кернеуі әдетте электрод диаметріне, металды беру режиміне және өндіріс талаптарына сәйкес оңтайлы орнатылуы керек. Төмендегі кестелерге сәйкес дәнекерлеу тогы мен кернеуін орнатыңыз.

Саңылаумен дәнекерлеу параметрлері (I тип)

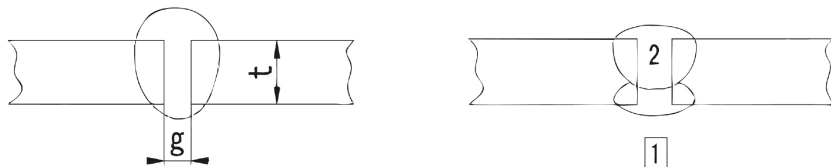


Пластина қалыңдығы t (мм)	Алшақтық g (мм)	\varnothing электрод (мм)	Дәнекерлеу тогы (А)	Дәнекерлеу кернеуі (В)	Дәнекерлеу жылдамдығы (см/мин.)	Газды тұтыну (л/мин.)	Қабат
1,2	0	1,0	70–80	17–18	45–55	10	1
1,6	0	1,0	80–100	18–19	45–55	10–15	1
2,0	0–0,5	1,0	100–110	19–20	40–55	10–15	1
2,3	0,5–1,0	1,0 немесе 1,2	110–130	19–20	50–55	10–15	1
3,2	1,0–1,2	1,0 немесе 1,2	130–150	19–21	40–50	10–15	1
4,5	1,2–1,5	1,2	150–170	21–23	40–50	10–15	1

Қалыпты бұрыштық тігістің параметрлері

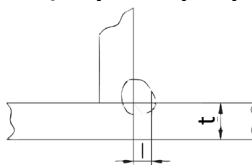


Пластина қалыңдығы t (мм)	Бұрыш клиренсі l (мм)	\varnothing электрод (мм)	Дәнекерлеу тогы (А)	Дәнекерлеу кернеуі (В)	Дәнекерлеу жылдамдығы (см/мин.)	Газды тұтыну (л/мин.)
1,2	2,5–3,0	1,0	70–100	18–19	50–60	10–15
1,6	2,5–3,0	1,0–1,2	90–120	18–20	50–60	10–15
2,0	3,0–3,5	1,0–1,2	100–130	19–20	50–60	10–20
2,3	2,5–3,0	1,0–1,2	120–140	19–21	50–60	10–20
3,2	3,0–4,0	1,0–1,2	130–170	19–21	45–55	10–20
4,5	4,0–4,5	1,2	190–230	22–24	45–55	10–20

Тік күйдегі бұрыштық тігістің параметрлері

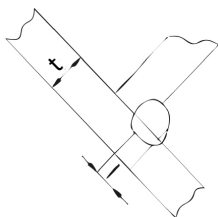

Пластина қалыңдығы t (мм)	Бұрыш клиренсі l (мм)	Ø электрод (мм)	Дәнекерлеу тогы (А)	Дәнекерлеу кернеуі (В)	Дәнекерлеу жылдамдығы (см/мин.)	Газды тұтыну (л/мин.)
1,2	2,5–3,0	1,0	70–100	18–19	50–60	10–15
1,6	2,5–3,0	1,0–1,2	90–120	18–20	50–60	10–15
2,0	3,0–3,5	1,0–1,2	100–130	19–20	50–60	10–20
2,3	3,0–3,5	1,0–1,2	120–140	19–21	50–60	10–20
3,2	3,0–4,0	1,0–1,2	130–170	22–22	45–55	10–20
4,5	4,0–4,5	1,2	200–250	23–26	45–55	10–20

Тізбекті дәнекерлеу параметрлері

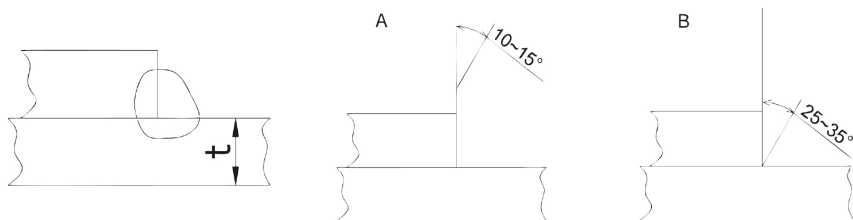

Пластина қалыңдығы t (мм)	Бұрыш клиренсі l (мм)	Ø электрод (мм)	Дәнекерлеу тогы (А)	Дәнекерлеу кернеуі (В)	Дәнекерлеу жылдамдығы (см/мин.)	Газды тұтыну (л/мин.)
1,2	2,5–3,0	1,0	70–100	18–19	50–60	10–15
1,6	2,5–3,0	1,0–1,2	90–120	18–20	50–60	10–15
2,0	3,0–3,5	1,0–1,2	100–130	19–20	50–60	10–20
2,3	3,0–3,5	1,0–1,2	120–140	19–21	50–60	10–20
3,2	3,0–4,0	1,0–1,2	130–170	22–22	45–55	10–20
4,5	4,0–4,5	1,2	200–250	23–26	45–55	10–20

MAG параметрлері

Материал: көміртекті болат

Газ: Ar+CO₂ қоспасы

Буын түрі	Пластину қалыңдығы t (мм)	Ø электрод (мм)	Алшақтық g (мм)	Дәнекерлеу шарттары		
				Ток (А)	Кернеу (В)	Дәнекерлеу жылдамдығы (см/мин.)
I	1,0	1,0	0	50–55	13–15	40–55
	1,2	1,0	0	60–70	14–16	30–50
	1,6	1,0	0	100–110	16–17	40–60
	2,3	1,0 немесе 1,2	0–1,0	110–120	17–18	30–40
	3,2	1,0 немесе 1,2	1,0–1,5	120–140	17–19	25–30
	4,0	1,2	1,5–2,0	150–170	18–21	35–40

Талдау және ақаулықтарды жою

1. Дәнекерлеу ылғалдылығы 90% немесе одан төмен құрғақ ортада орындалуы керек.
2. Жұмыс ортасының температурасы -10 °C-тан 40 °C-қа дейін болуы керек.
3. Күн сәулесі мен жаңбырдан қорғалмаған жағдайда, ашық ауада дәнекерлеуді болдырмаңыз. Дәнекерлеу процесі әрқашан құрғақ ортада өтуі керек, алауды дымқыл жерге немесе шалшықтарға қоймаңыз.
4. Шаңды жерлерде немесе коррозиялық химиялық газы бар жерлерде дәнекерлеуді болдырмаңыз.
5. Қорғаныс ортасында дәнекерлеу ауаның күшті қозғалысы жоқ жерлерде жүргізілуі керек.

Проблема	Шешім
Қызып кету ЖШД қосулы.	<ul style="list-style-type: none"> • Дәнекерлеу тогын және дәнекерлеу уақытын тексеріңіз. Нұсқауларды қараңыз және қажетінше жұмыс істеміз. • Дәнекерлеу кезінде желдеткіштің айналу жағдайын тексеріңіз. Желдеткіш жұмыс істемесе, желдеткіштің қуат көзі 220 В екенін тексеріңіз: қуат көзі дұрыс болса, желдеткіш пен қуат көбілін тексеріңіз.
Шамның триггерін басқанда жауап жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат жарық диоды мен сандық есептегіштердің қосулы екенін тексеріңіз. • Факелдің триггерінің контактісін және дәнекерлеу алауының қосылымын тексеріңіз. • Сым беру құрылғысының қосылымын тексеріңіз.
Факел батырмасы газға басылғанда сым бергіш сымды береді, бірақ шығыс тогы жоқ және қорғаныс жарық диоды өшірулі.	<ul style="list-style-type: none"> • Дайындамаға жалғанған қуат көбілін контактісін тексеріңіз. • Оттық ашасының машинадағы розеткаға қосылғанын тексеріңіз. • Сым беру құрылғысының қосылымын тексеріңіз. • Дәнекерлеу шамының зақымдалуын тексеріңіз. • Құрылғының ішіндегі басқару тақтасының істен шығуы.

Проблема	Шешім
<p>Газ беру үшін шам түймесі басылғанда, шығыс тогы бар, бірақ сым бергіш сымды бермейді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сым беру механизмінің бітелу немесе зақымдалуын тексеріңіз. • Дәнекерлеу шамының жанасу ұшында бітелу немесе зақымдану бар-жоғын тексеріңіз. • Сым беру тақтасының ақаулығы.
<p>Факел батырмаларын басу арқылы дәнекерлеуге болады, бірақ кернеу реттелмейді. Ашық тізбектегі кернеу тым жоғары.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сым бергіштің басқару кәбілін зақымдалуын тексеріңіз. • Құрылғының ішіндегі басқару панелінің істен шығуы.
<p>Дәнекерлеу тогы тұрақсыз.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сым беру құрылғысының қысым тұтқасындағы қысымның дұрыс екенін тексеріңіз. • Жетек шығыршығының пайдаланылатын сым үшін дұрыс өлшем екенін тексеріңіз. • Дәнекерлеу шамының жанасу ұшының тозуын тексеріңіз. Қажет болса ауыстырыңыз және қатайтыңыз. • Дәнекерлеу сымының сапасын тексеріңіз. • Оттық кабелінің тым майысқандығын тексеріңіз. • Штепсельдің мықтап салынғанын тексеріңіз.
<p>Дәнекерлеу тігісі нашар қорғалған.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Қорғаушы газ дәнекерлеу тігісін қорғауды жалғастыра алуы үшін дәнекерлеуді аяқтағаннан кейін дәнекерлеу шамын бірден алып тастамаңыз. • Жұмыс аяқталғаннан кейін қорғаныс газының уақытын ұзартыңыз.
<p>Дәнекерлеуден кейін үлкен ойықтар немесе бұзушылықтар қалады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4Т режимін таңдап, төмен токпен дәнекерлеу. • Жұмыс режимін өзгертіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	MWM160
Сауда белгісі	FinePower
Желі параметрлері	220–240 В, ~ 50 Гц
Қуат тұтынуы (MIG/MAG/MMA)	4,5 кВт
Ашық тізбектегі кернеу	65 В
MIG/MAG дәнекерлеу тогы	20–160 А
Дәнекерлеу тогы MMA	20–140 А
Сым диаметрі	0,6–1 мм
Электродтың диаметрі	1,6–4 мм
Жұмыс режимі (ҰҚ)	50%
Қорғаныс класы	IP21S
Салмағы	9,15 кг
Өлшемдері (ЕхҰхБ) (см)	43,5 x 20 x 31,5
Қуат сымның қондырма түрі	Ү
Жинақталым	<ul style="list-style-type: none">• құрылғы;• пайдалану бойынша нұсқаулық;• оттығы бар кәбіл;• электрод ұстағышы бар кәбіл;• жерге терминалы бар кәбіл;• тігістерді тазалауға арналған құрал;• маска.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЧЖЭЦЗЯН ЦЗЮНЬДИ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
1 блок, 2-ғим., №528, Цзюдин тас жолы, экономикалық даму аймағы, Юнкан қ.,
Чжэдян, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
 - «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.
- Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы өнімдеріміздің сапасын жақсарту үшін пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.finepower.ru