

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Мультиметр
DT 838

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы	6
Өлшеу көрсеткіштері.....	8
Тұрақты қысым.....	8
Айнымалы ток кернеуі	8
Тұрақты ток.....	9
Кедергі	9
Құрылғымен жұмыс	10
Тұрақты кернеуді өлшеу	10
Айнымалы ток кернеуін өлшеу.....	10
Тұрақты токты өлшеу	10
Кедергіні өлшеу	11
Диод сынағы.....	11
Транзисторлық сынақ	12
Генераторды пайдалану	12
Қосылымды тексеру.....	12
Батарея мен сақтандырғышты ауыстыру.....	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Жинақтағы батареяларды кәдеге жарату.....	15
Қосымша ақпарат.....	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Мультиметр тікелей және айнымалы кернеуді, тұрақты тоқты, кедергіні, диодтар мен транзисторлардың параметрлерін өлшеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Корпус зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын оқшаулағыш сымдардың зақымданбағанына немесе ашық емес екеніне көз жеткізіңіз.
- Әрбір өлшеу диапазоны үшін техникалық шарттарда көрсетілген рұқсат етілген ең жоғары мәндерден ешқашан асырмаңыз.
- Өлшенетін тізбекке қосылған кезде аспаптағы пайдаланылмаған розеткаларды ұстамаңыз.
- Егер оның потенциалы жерге 600 В-тан асатын болса, кернеуді ешқашан өлшемеңіз.

- Өлшенетін шаманың реті алдын ала белгілі болмаса, өлшеу шегін максималды мәнге орнатыңыз.
- Диапазон ауыстырғышын бұрмас бұрын, өлшенетін тізбектен сынақ сымдарын ажыратыңыз.
- Теледидарда өлшеулер жүргізгенде немесе қуат көздерін ауыстырғанда, өлшенетін нүктелерде мультиметрді зақымдауы мүмкін үлкен амплитудалық кернеу импульстары болуы мүмкін екенін әрқашан есте сақтаңыз.
- 60 В DC немесе 30 В AC жоғары кернеулермен жұмыс істегенде әрқашан сақ болыңыз. Өлшеу кезінде саусақтарыңызды зондтардың қорғаныс сақиналарының артында ұстаңыз.
- Сынақ үшін транзисторды орнатпас бұрын, құрылғының зондтары электр тізбектеріне қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Зондтарды пайдаланып өлшеулерді жүргізген кезде транзистордың сынақ розеткасында қазіргі уақытта ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан ток тізбегінде қарсылық өлшемдерін орындамаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: Aceline.
- Үлгісі: DT 838.
- DCV: 200 мВ – 1000 В $\pm(0,5\% +2)$
- ACV: 200 – 750 В $\pm(1,2\% +10)$
- DCA: 2000мкА – 10А $\pm(1\% +2)$
- Кедергі: 200 – 2000 кОм $\pm(0,8\% +2)$
- Температура: -20° – 1370° $\pm(1\% +2)$
- Транзисторлық сынақ: иә
- Диодты тексеру: иә
- Тізбектің үздіксіздігі: иә
- Қуат көзі: батарея (6F22), 9 В — 1 дана.
- Дисплейдің максималды көрсеткіші: 1999.
- Өлшемдері: 126 × 70 × 28 мм.
- Таза салмағы: 150 г.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Батарея — 1 дана.
- Ток өлшегіш зондтары — 1 жұп.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

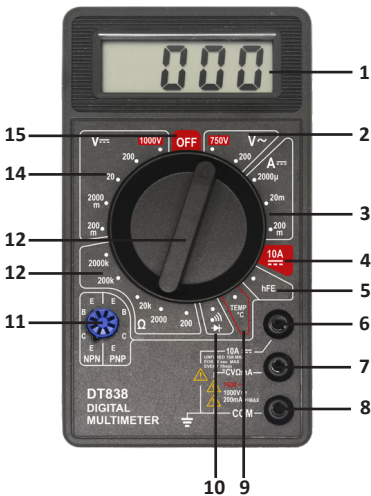

1. Дисплей.
2. Айнымалы ток кернеуін өлшеу режимі.
3. Тұрақты тоқты өлшеу режимі.
4. 10 А дейінгі диапазондағы тұрақты тоқты өлшеу режимі.
5. Транзисторларды өлшеу режимі.
6. 10 А кіріс ұясы.
7. «°CVΩmA» кернеу мен кедергіні өлшеуге арналған кіріс ұясы.
8. «COM» кіріс ұясы (жалпы кіріс ұясы).
9. Температураны өлшеу режимі.
10. Диодтың үздіксіздігі/сынау режимі.
11. Транзисторлық слоттар.
12. Ток кедергісін өлшеу режимі.
13. Режимді таңдау реттегіші.
14. Тұрақты кернеуді өлшеу режимі.
15. OFF (Өшіру) күйі.

Өлшеу көрсеткіштері

Тұрақты қысым

Шектеу	Рұқсат	Дәлдік
200 мВ	100 мкВ	$\pm 0,25\% \pm 2$ сан. бірлігі
2000 мВ	1 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ сан. бірлігі
20 В	10 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ сан. бірлігі
200 В	100 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ сан. бірлігі
1000 В	1 В	$\pm 0,5\% \pm 2$ сан. бірлігі

Кіріс кедергісі: барлық шектерде 10 МОм.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау: 200 мВ шегінде 200 В орташа квадраттық кернеу және қалған шектерде тұрақты ток 1000 В немесе 750 В тең.

Айнымалы ток кернеуі

Шектеу	Рұқсат	Дәлдік
200 В	100 мВ	$\pm 1,2\% \pm 10$ сан. бірлігі
750 В	1 В	$\pm 1,2\% \pm 10$ сан. бірлігі

Кіріс кедергісі: барлық шектеулерде 10 МОм.

Жиілік диапазоны: 40 Гц – 400 Гц.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау: 1000 В DC немесе 750 В AC барлық шектеулерде тиімді.

Калибрлеу: Орташа (эфф. синус толқыны).

Тұрақты ток

Шектеу	Рұқсат	Дәлдік
2000 мкА	1 мкА	$\pm 1\% \pm 2$ сан. бірлігі
20 мА	10 мкА	$\pm 1\% \pm 2$ сан. бірлігі
200 мА	100 мкА	$\pm 1,2\% \pm 2$ сан. бірлігі
10 А	10 мА	$\pm 2\% \pm 2$ сан. бірлігі

Шамадан тыс жүктемеден қорғау: 200 мА 250 В — сақтандырғыш, сақтандырғышсыз 10 А шегі.

Кернеудің төмендеуі: 200 мВ.

Кедергі

Шектеу	Рұқсат	Дәлдік
200 Ом	0,1 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ сан. бірлігі
2000 Ом	1 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ сан. бірлігі
20 кОм	10 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ сан. бірлігі
200 кОм	100 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ сан. бірлігі
2000 кОм	1 кОм	$\pm 1\% \pm 2$ сан. бірлігі

Макс. ашық зондтардағы кернеу: 2,8 В.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау: 15 сек. барлық шектерде максималды 220 В.

Құрылғымен жұмыс

Тұрақты кернеуді өлшеу

1. Қызыл зондты «°CVΩmA» ұясына **7**, ал қара зондты «COM» ұясына **8** қосыңыз.
2. Қажетті тұрақты кернеуді өлшеу шегін **14** таңдау үшін айналмалы қосқышты **13** пайдаланыңыз. Кернеудің мәні алдын ала белгісіз болса, шекті қосқышты максималды кернеу күйіне орнатыңыз, содан кейін төменгі шектерге ауысу арқылы қажетті өлшем дәлдігіне қол жеткізіңіз.
3. Зондтарды зерттелетін тізбекке қосыңыз.
4. Сыналатын шама, полярлық және кернеу үшін дисплейді оқыңыз.

Айнымалы ток кернеуін өлшеу

1. Қызыл зондты «°CVΩmA» ұясына **7**, ал қара зондты «COM» ұясына **8** қосыңыз.
2. Айнымалы ток кернеуін өлшеудің қажетті шегін **2** таңдау үшін айналмалы қосқышты пайдаланыңыз.
3. Зондтарды зерттелетін тізбекке қосыңыз.
4. Дисплейдегі кернеу көрсеткішін оқыңыз.

Тұрақты токты өлшеу

1. Қызыл зондты «°CVΩmA» ұясына **7**, ал қара зондты «COM» ұясына **8** қосыңыз (токты 200 мА-дан 10 А-ға дейін өлшеу үшін қызыл зондты «10A» ұясына **6** салыңыз).
2. Қажетті тұрақты токты өлшеу шегін **3–4** таңдау үшін айналмалы қосқышты пайдаланыңыз.

3. Сыналатын тізбекті ашып, құрылғының зондтарын тізбекпен тізбектей жалғаңыз.
4. Дисплейде тексерілетін токтың шамасы мен полярлығын оқыңыз.

Кедерегіні өлшеу

1. Қызыл зондты «°CVΩmA» ұясына **7**, ал қара зондты «СOM» ұясына **8** қосыңыз (қызыл зондтың полярлығы оң).
2. Қажетті кедергіні өлшеу шегін Ω **12** таңдау үшін айналмалы қосқышты пайдаланыңыз.
3. Зондтарды тексерілетін кедергіге қосыңыз және дисплейдегі көрсеткіштерді оқыңыз.
4. Егер өлшенетін кедергі тізбекте орнатылған болса, өлшеуді орындамас бұрын қуатты өшіріп, тізбектің барлық сыйымдылығын разрядтаңыз.

Диод сынағы

1. Қызыл зондты «VΩmA» ұясына **7**, ал қара зондты «СOM» ұясына **8** қосыңыз (қызыл зондтың полярлығы оң).
2. Айналмалы қосқышты **▶+** **10** күйіне қойыңыз.
3. Қызыл зондты анодқа, қара зондты сыналатын диодтың катодына қосыңыз. Диод арқылы тікелей ток өткен кезде дисплей диодтағы шамамен кернеудің төмендеуін көрсетеді. Зондтар диодқа қайта қосылғанда, дисплейде «1» көрсетіледі.

Транзисторлық сынақ

- Айналмалы қосқышты «hFE» 5 күйіне орнатыңыз.
- Транзистордың өткізгіштік түрін және коллектор, базалық және эмитент терминалдарының орналасуын анықтаңыз. Сымдарды құрылғының сәйкес «hFE» ұяларына орнатыңыз.
- Дисплейдегі «hFE» мәнін 10 мкА негізгі ток және 2,8 В коллектор-эмиттер кернеуінде оқыңыз.


Генераторды пайдалану

- Айналмалы қосқышты °C 9 күйіне қойыңыз, дисплейде °C белгісімен бөлме температурасының мәні көрсетіледі.
- «°CVΩmA» 7 және «COM» 8 розеткалары бар К типті термоданаларды қосыңыз.
- Термоданаларды өлшенетін нысанға қатты басыңыз.
- Объектінің температуралық мәнін оқыңыз.

Қосылымды тексеру

1. Қызыл зондты «°CVΩmA» ұясына 7, ал қара зондты «COM» ұясына 8 қосыңыз.
2. Айналмалы қосқышты «•» 10 күйіне қойыңыз.
3. Зондтарды зерттелетін тізбектің екі нүктесіне қосыңыз. Егер нүктелер арасында электрлік байланыс болса, дыбыстық сигнал беріледі.

Батарея мен сақтандырғышты ауыстыру

Егер дисплейде  индикаторы пайда болса, бұл батареяны ауыстыру қажет екенін білдіреді. Сақтандырғышты сирек ауыстыруды қажет етеді және пайдаланушы қателігінің нәтижесінде әрдайым дерлік жанып тұрады. Батареяны және сақтандырғышты (200 мА/250 В) ауыстыру үшін құрылғының артқы қақпағындағы 2 бұранданы бұрап алыңыз. Ескі элементті алып тастап, жаңасын орнатыңыз. Батареяның полярлығын қадағалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғының артқы қақпағын ашпас бұрын, зондтардың тексеріліп жатқан тізбектен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін жалғастырмас бұрын қақпақты жабыңыз және бұрандаларды бұраңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Жинақтағы батареяларды кәдеге жарату

Құрылғымен бірге берілген батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оларды жалпы тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяларды қоқысты жоюдың жергілікті ережелеріне сәйкес тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжанчжоу Хуаи Электроникс Ко., Лтд.
Цзиньфэн даму аймағы, Сянчэн ауд., Чжанчжоу қ.,
Фуцзянь пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

aceline