

# Руководство по эксплуатации

---

Торцовочная пила  
FM SL210-305

finePower

# Содержание

Назначение устройства .....	3
Меры предосторожности .....	3
Личная безопасность .....	3
Перечень критических отказов .....	4
Правильное использование инструмента .....	4
Возможные ошибочные действия персонала .....	4
Схема устройства .....	5
Технические характеристики .....	6
Комплектация .....	6
Эксплуатация .....	7
Пылесборник .....	7
Крепление устройства .....	7
Спусковой рычаг .....	7
Транспортировка .....	7
Блокировка поворота пильного стола .....	7
Фиксатор наклона .....	8
Блокировка шпинделя .....	8
Включение и выключение устройства .....	8
Монтаж к поверхности .....	8
Наклон 45° .....	9
Установка ограничителя .....	9
Замена диска пилы .....	9
Поперечное пиление .....	10
Косое пиление .....	10
Сложная резка под углом .....	11
Техническое обслуживание .....	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	13
Дополнительная информация .....	14

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Торцовочная пила предназначена для распила пиломатериалов.

## Меры предосторожности

### Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь под воздействием лекарственных препаратов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь, что устройство выключено. Не держите подключаемый инструмент за переключатель.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественную позу для работы с инструментом. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно выключите устройство. Если при потере напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении подачи питания она самопроизвольно заработает, что может привести к причинению вреда здоровью пользователя и/или материальному ущербу.

- Несоблюдение правил эксплуатации, а также техники безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Производитель и его уполномоченные представители не несут ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.

## **Перечень критических отказов**

- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

## **Правильное использование инструмента**

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые незнакомы с ним или не читали настоящее руководство.
- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.

## **Возможные ошибочные действия персонала**



- Не используйте инструмент с поврежденной рукояткой или поврежденными защитными элементами.
- Не используйте инструмент на открытом пространстве во время дождя.
- Не включайте при попадании воды в корпус.

## **Срок службы изделия**

Срок службы изделия составляет 2 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## Схема устройства

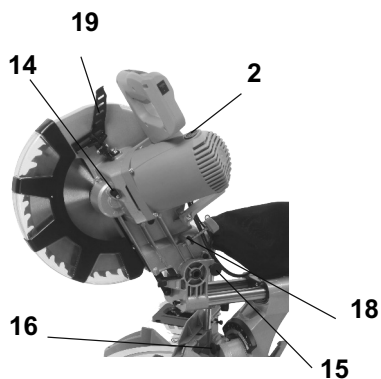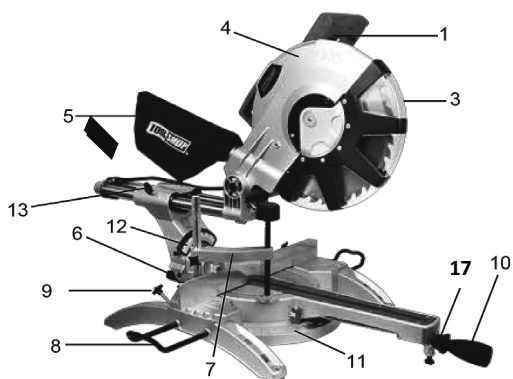

1. Кнопка питания.
2. Отсек для угольных щеток.
3. Нижний кожух.
4. Верхний кожух.
5. Пылесборник.
6. Фиксатор угла.
7. Зажим элемента.
8. Удлинитель стола.
9. Блокировка удлинителя стола.
10. Фиксатор наклона.
11. Шкала скоса.
12. Шкала наклона.
13. Замок направляющей.
14. Блокировка шпинделя.
15. Транспортный замок.
16. Угол 0°.
17. Фиксатора скоса.
18. Фиксатор глубины.
19. Рычаг фиксации защитного кожуха.

## Технические характеристики

- Модель: FMSL210-305.
- Торговая марка: FinePower.
- Параметры сети: 220–240 В, 50 Гц.
- Номинальная потребляемая мощность: 2100 Вт.
- Макс. число оборотов: 4000 об/мин.
- Диаметр пильного диска, мм: 305.
- Посадочный диаметр пильного диска, мм: 30.
- Макс. ширина пропила под углом 45°: 220 мм.
- Макс. ширина пропила под углом 90°: 330 мм.
- Макс. глубина пропила под углом 45°: 55 мм слева, 30 справа.
- Макс. глубина пропила под углом 90°: 100 мм.
- Регулировка стола влево/вправо: 47/47°.
- Наклон пилы влево/вправо: 0–45°.
- Функция протяжки: да.
- Регулировка глубины реза: да.
- Лазер: да.
- Регулировка оборотов: нет.
- Длина кабеля: 2 м.
- Класс безопасности от поражения эл. током: II.
- Вес: 16,5 кг.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Пылесборник.
- Ключ.
- Струбцина.
- Шестигранник.
- Комплект угольных щеток.
- Пильный диск.
- Удлинитель стола.
- Руководство по эксплуатации.

# Эксплуатация

## Пылесборник

Для уменьшения скопления пыли и поддержания высокой производительности наденьте пылесборник на отверстие пылеотвода. Для наилучшего эффекта вытряхивайте пыль, когда пылесборник заполняется на 2/3.

## Крепление устройства

Перед использованием пилу можно закрепить на ровной поверхности с помощью 4 крепежных болтов (не входят в комплект поставки).

В основании пилы имеются четыре отверстия, позволяющие закрепить ее на верстаке или другой опорной поверхности.

Чтобы закрепить устройство:

1. Определите место установки.
2. Просверлите 4 отверстия в поверхности.
3. Установите торцовочную пилу на поверхность, совместив отверстия в основании с отверстиями, просверленными в поверхности и зафиксируйте устройство.

**Внимание:** убедитесь, что монтажная поверхность не деформирована, так как неровная поверхность может привести к заклиниванию и неровному пиленю.

## Спусковой рычаг

При транспортировке, упаковывании или хранении пильный диск фиксируется в нижнем положении. Чтобы высвободить диск, нажмите на рукоятку пилы и потяните спусковой рычаг, диск плавно поднимется в верхнее положение. Запрещается использовать устройство, если спусковой рычаг блокирует диск в нижнем положении.

## Транспортировка

1. При транспортировке устройства зафиксируйте пильный диск в нижнем положении.
2. Отключите устройство и выдерните вилку из розетки.
3. Поднимайте устройство только за рукоятку или внешние литые детали.

Для фиксации пильного диска в нижнем положении, нажмите на отпирающий механизм. Надавите на рукоятку пилы и нажмите на спусковой рычаг, чтобы заблокировать пильный диск. Она будет зафиксирована в нижнем положении.

## Блокировка поворота пильного стола

Блокировка пильного стола предназначена для фиксации стола под нужным углом. Торцовочная пила делает пропилы под углом от 0° до 45° как слева, так и справа. Для регулировки угла торцевания ослабьте фиксаторы торцовочного стола и поверните пильный стол в нужное положение.

## Фиксатор наклона

Фиксатор наклона позволяет устанавливать угол резьбы от 0° до 45° влево. Для регулировки наклона ослабьте фиксатор наклона и установите пилу на нужный угол наклона.

## Блокировка шпинделя

Кнопка блокировки шпинделя предотвращает вращение диска. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя при установке, замене или снятии пильного диска.

## Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажми и удерживайте курок, отпустите для выключения устройства.

## Монтаж к поверхности

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Установите рукоятку в самое нижнее положение и зажмите спусковой рычаг, чтобы зафиксировать рукоятку пилы в транспортировочном положении.
3. Ослабьте блокировку поворота.
4. Поверните распилочный стол до позиции 0°.
5. Затяните блокировку поворота.
6. Ослабьте фиксатор наклона и установите рукоятку в положении 0° (пила находится в положении 90°). Затяните фиксатор наклона.
7. Расположите угольник напротив распилочного стола и плоской части пилы.
8. Поверните лезвие вручную и проверьте выравнивание лезвия относительно стола в нескольких точках.
9. Край угольника и пильного диска должны быть параллельны.
10. Если пильный диск отклоняется от угольника, отрегулируйте его следующим образом:
  - С помощью ключа на 8 мм или разводного ключа ослабьте контргайку, фиксирующую винт регулировки наклона 0°. Также ослабьте фиксатор наклона.
  - Отрегулируйте винт регулировки наклона 0° с помощью шестигранного ключа 4 мм, чтобы привести пильный диск в соответствие с угольником.
  - Ослабьте винт с крестообразным шлицем, удерживающий указатель уровня наклона, и отрегулируйте положение указателя так, чтобы он точно показывал ноль на шкале. Затяните винт.
  - Затяните фиксатор наклона и гайку, фиксирующую винт регулировки наклона 0°.

## Наклон 45°

1. Ослабьте фиксатор наклона и наклоните режущий диск влево.
2. С помощью угольника проверьте находится ли лезвие под углом 45° к столу. Если лезвие не находится под углом 45° к столу, наклоните пильную рукоятку вправо, ослабьте винт регулировки наклона 45° и с помощью шестигранного ключа на 4 мм отрегулируйте болт, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона.
3. Наклоните рукоятку в положение 45° и повторно проверьте выравнивание.
4. Повторяйте действия до тех пор, пока лезвие не будет находиться под углом 45° к торцовочному столу.
5. Затяните фиксатор наклона и регулировочный винт.

## Установка ограничителя

1. Убедитесь, что вилка извлечена из розетки.
2. Установите рукоятку в крайнее нижнее положение и установите спусковой рычаг, чтобы удерживать рукоятку в положении транспортировки.
3. Ослабьте блокировку поворота.
4. Поверните стол до отметки 0°.
5. Затяните блокировку поворота.
6. При помощи шестигранного ключа (11 мм) открутите два винта, крепящие ограничитель к основанию.
7. Установите ограничитель перпендикулярно вдоль пильного полотна.
8. Отрегулируйте ограничитель так, чтобы он был перпендикулярно пильному полотну.
9. Затяните винты, фиксирующие ограничитель.
10. Ослабьте затяжку винта с крестообразным шлицем, удерживающего указатель поворотной шкалы и отрегулируйте положение указателя таким образом, чтобы он точно указывал нулевую отметку на шкале.
11. Затяните винт указателя поворотной шкалы.

## Замена диска пилы

**Примечание:** рекомендуется использовать толстые перчатки.

1. Убедитесь, что вилка извлечена из розетки.
2. Прижмите рукоятку и потяните спусковой рычаг, чтобы разблокировать рукоятку.
3. Поднимите рукоятку в крайнее верхнее положение.
4. С помощью крестовой отвертки ослабьте и извлеките винт.
5. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя и поверните диск пилы, пока шпиндель не заблокируется.
6. При помощи шестигранного ключа 6 мм ослабьте и извлеките болт.
7. Поверните кожух и держите его над неподвижным кожухом, извлеките болт крепления пилы, внешний фланец и пилу. Очистите полость от пыли.
8. Добавьте каплю масла на внутренний и внешний фланцы пильного полотна в том месте, где они соприкасаются с полотном.

9. Поверните кожух и держите его над неподвижным кожухом, поместите новый диск в шпиндель.
10. Установите обратно внешний фланец.
11. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя и установите обратно болт диска.
12. С помощью 6 мм шестигранного ключа затяните дисковый болт.
13. Установите обратно натяжной винт и затяните фиксирующий винт, чтобы закрепить натяжной винт к кожуху.
14. Проверьте закрывает ли кожух диск полностью, когда ручка находится в нижнем положении.
15. Подключите устройство к сети и проверьте работает ли оно корректно.

## Поперечное пиление

При возможности всегда используйте зажимные устройства, такие как G-образный зажим для фиксации материала.

При работе с заготовкой держите руки на значительном расстоянии от пильного диска.

Не снимайте отрезанный фрагмент справа от пильного диска левой рукой.

Поперечный распил выполняется путем разреза поперек волокон заготовки. Поперечный распил под углом 90° выполняется при установке поворотного стола на уровне 0°. Косые поперечные распилы выполняются при установке стола под некоторым углом, не равным нулю.

1. Потяните спусковой рычаг и расположите рукоятку в самое высокое положение.
2. Ослабьте блокировщик поворота.
3. Поворачивайте распилочный стол, пока указатель не достигнет нужного угла.
4. Повторно затяните блокировщик поворота.
5. Расположите заготовку на столе таким образом, чтобы один ее край надежно упирался в ограничитель. Если заготовка деформирована, расположите выпуклую сторону в упор к ограничителю. Если впритык к ограничителю будет находиться вогнутая сторона, доска может расколоться и защемить пильное полотно.
6. Перед включением пилы сделайте пробный распил, чтобы убедиться в отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.
7. Крепко удерживая рукоятку, уберите замок, нажмите курок. Подождите, пока диск достигнет максимальной скорости, медленно начните распил.

## Косое пиление

При возможности всегда используйте зажимные устройства, такие как G образный зажим с правой стороны стола для фиксации заготовки.

При работе с заготовкой держите руки на значительном расстоянии от пильного диска.

Не снимайте левой рукой отрезанный фрагмент справа от пильного диска.

Резка со скошенной кромкой выполняется путем распила поперек волокон заготовки пильным диском, расположенным под углом к ограничителю и столу. Поворотный стол устанавливается в положении с нулевой отметкой, а пильный диск располагается под углом от 0° до 45°.

1. Вытяните спусковой рычаг и поднимите рукоятку пилы на максимальную высоту.
2. Ослабьте блокировщик поворота.
3. Поворачивайте стол до тех пор, пока указатель не достигнет нулевого значения на шкале.
4. Затяните блокировщик поворота.
5. Ослабьте фиксатор наклона и переместите рукоятку влево до требуемого угла наклона (от 0° до 45°). Затяните фиксатор наклона.
6. Расположите заготовку плашмя на столе таким образом, чтобы один ее край надежно упирался в ограничитель. Если пиломатериал деформирован, расположите выпуклую сторону в упор к ограничителю. Если впритык к ограничителю будет находиться вогнутая сторона, доска может расколоться и защемить пильное полотно.
7. При распиливании длинных брусков пиломатериала поддерживайте выступающие концы досок боковыми опорами, станиной или рабочей поверхностью, находящейся на одном уровне со столом пилы.
8. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы убедиться в отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.
9. Крепко удерживая рукоятку, уберите замок и нажмите курок. Подождите, пока пильное полотно достигнет максимальной скорости, медленно опустите пильное полотно в заготовку.
10. Отпустите курок и дождитесь остановки вращения пильного полотна, а затем поднимите полотно, убрав его с заготовки. Дождитесь остановки пилы, прежде чем снимать заготовку со стола.

## **Сложная резка под углом**

1. Вытяните спусковой рычаг и поднимите плечо пилы на максимальную высоту.
2. Ослабьте блокировщик поворота.
3. Поворачивайте стол до тех пор, пока указатель не достигнет нулевого значения на шкале.
4. Затяните блокировщик.
5. Ослабьте фиксатор угла наклона и переместите рукоятку влево до требуемого угла наклона (от 0° до 45°). Затяните фиксатор угла наклона.
6. Расположите заготовку плашмя на столе таким образом, чтобы один ее край надежно упирался в ограничитель. Если пиломатериал деформирован, расположите выпуклую сторону в упор к ограничителю. Если впритык к ограничителю будет находиться вогнутая сторона, доска может расколоться и защемить пильное полотно.
7. При распиливании длинных брусков пиломатериала поддерживайте выступающие концы досок боковыми опорами, станиной или рабочей поверхностью, находящейся на одном уровне со столом пилы.
8. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы убедиться в отсутствии проблем, таких как попадание зажима в рабочую область.

9. Крепко удерживая рукоятку, нажмите курок. Подождите, пока пыльное полотно достигнет максимальной скорости, прижмите отпирающий механизм к рукоятке и медленно опустите пыльное полотно в заготовку.
10. Отпустите курок и дождитесь остановки вращения диска, а затем поднимите полотно, убрав его с заготовки. Дождитесь остановки пыльного полотна, прежде чем снимать заготовку со стола.

## **Техническое обслуживание**

1. После завершения регулировки, настройки и обслуживания убедитесь, что все ключи извлечены из устройства, и что все винты, болты и другие крепления надежно затянуты.
  2. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий инструмента, регулярно прочищайте их. Иногда через вентиляционное отверстие можно увидеть искры. Это нормально и не повредит электроинструмент.
  3. Регулярно проверяйте отсутствие пыли или инородных частиц на решетке рядом с двигателем и вокруг выключателя. Для удаления скопившейся пыли используйте мягкую щетку.
  4. Для защиты глаз во время очистки используйте защитные очки.
  5. Если корпус пилы требует чистки, протрите его мягкой влажной тканью. Разрешается использовать мягкое моющее средство, кроме спиртосодержащих жидкостей, бензина или другого очистителя.
  6. Не используйте щелочи для чистки пластмассовых деталей.
- ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадания воды на пилу.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Монтаж к поверхности» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ЧЖЭНЪЯН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

№558, восточное шоссе Грейтуолл, Зона Экономического Развития, Юнкан, г. Цзиньхуа, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** ZHENGYANG TECHNOLOGY CO., LTD.

NO. 558, Greatwall East Road, Economic Development Zone, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, P.R. China.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.









fine**Power**